



SETORIZAÇÃO DE RISCO
SR-47

PREPARADO PARA:

Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA)

CURITIBA

2018

Setor de Risco SR-47**Relatório Técnico, 13 páginas****Preparado para: Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA)****SUMÁRIO**

INFORMAÇÕES CADASTRAIS.....	4
1. LOCALIZAÇÃO DO SETOR DE RISCO.....	5
2. RELEVO.....	6
3. COBERTURA VEGETAL.....	6
4. DRENAGEM.....	7
5. MATERIAL INCONSOLIDADO.....	7
6. SUBSTRATO ROCHOSO.....	8
7. EDIFICAÇÕES.....	8
8. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO.....	9
9. FEIÇÕES DE INSTABILIDADE.....	9
10. HISTÓRICO DE ACIDENTES.....	10
11. AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE.....	10
12. SUBDIVISÃO DO SETOR DE RISCO.....	10
13. AVALIAÇÃO DE RISCO.....	11
14. CONCLUSÕES.....	12

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Este relatório foi preparado pela **ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente** visando atender aos padrões requeridos pelos órgãos institucionais competentes na data de sua elaboração, com observância das normas técnicas recomendáveis, a partir da adaptação da Proposta de Setorização de Risco elaborada pela MINEROPAR (2015) e estrita obediência aos termos do pedido e contrato firmado com o cliente.

Este relatório é confidencial, destinando-se a uso exclusivo do cliente, não se responsabilizando a **ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente** pela utilização do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que dele venham a ter conhecimento.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

- **CONTRATANTE**

SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (SEMA)

CNPJ/MF: 68.621.671/0001-03

Rua Desembargador Motta n° 3384

CEP 80.430-200

Mercês - Curitiba - Paraná

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SETOR DE RISCO 47

Jardim Pioneiro – Campo Magro – Paraná

- **EMPRESA EXECUTORA**



Rua Hugo Kinzelmann n° 398 A

Campina do Siqueira - Curitiba - Paraná

Fone: (41) 3501-2305 / Cel: (41) 99652-5000

- **EQUIPE TÉCNICA**

Geól. Rafael P. Witkowski (CREA-PR 132.135/D)

rafael@andesgeologia.com.br

Geól. Diogo Ratacheski (CREA-PR 116.437/D)

diogo@andesgeologia.com.br

Geól. Luciano José de Lara (CREA-PR 61.963/D)

luciano@andesgeologia.com.br

1. LOCALIZAÇÃO DO SETOR DE RISCO

O **Setor de Risco SR-47** abrange uma área equivalente a 28.723,20 m². Está situado na localidade de Jardim Pioneiro (Latitude: 25°22'14.72"S; Longitude: 49°23'5.54"O), no Município de Campo Magro, Estado do Paraná (**Figura 1**).

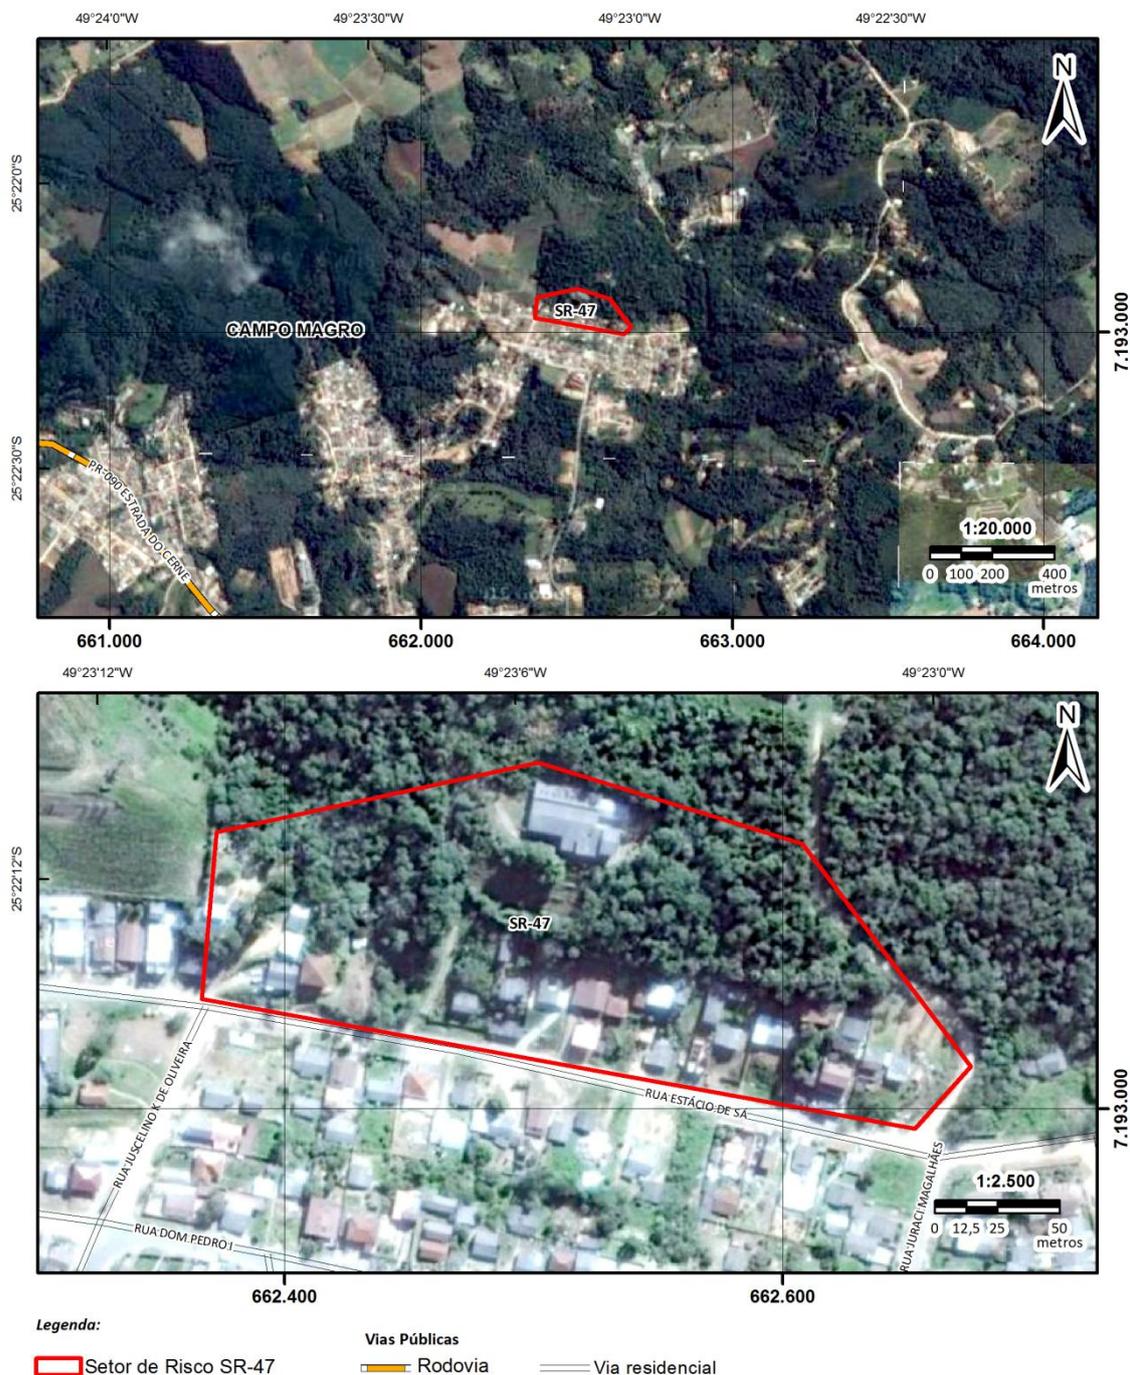


Figura 1: Área avaliada. Escala indicada. (FONTE: *DigitalGlobe, 2015*)

2. RELEVO

O setor de risco avaliado é composto pela meia encosta de alta declividade de um morro em sua porção norte, a qual suaviza em direção a sul, em que está localizado o seu fundo de vale (**Figura 2**).


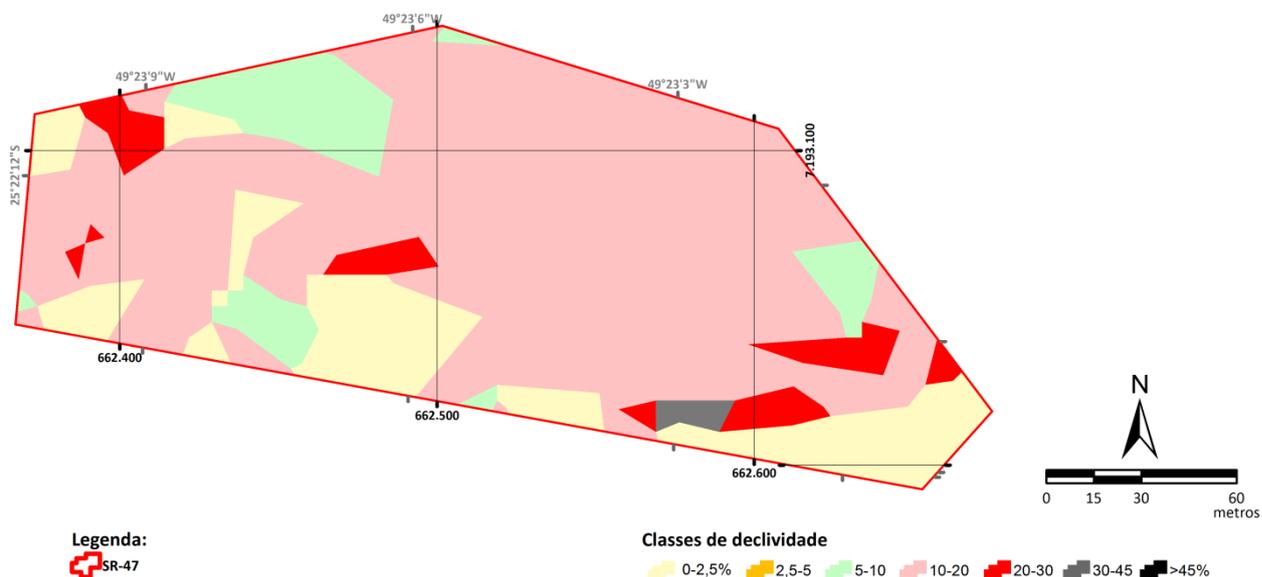


Figura 2. Mapa de declividade do setor avaliado. Escala indicada. (FONTE: ITCG)

3. COBERTURA VEGETAL

O setor apresenta vegetação contínua de médio e grande porte em sua porção norte (Fotografia 1). Nas porções do setor de risco que se apresentam ocupadas por residências, a vegetação é predominantemente constituída por núcleos isolados de médio porte e vegetação rasteira.

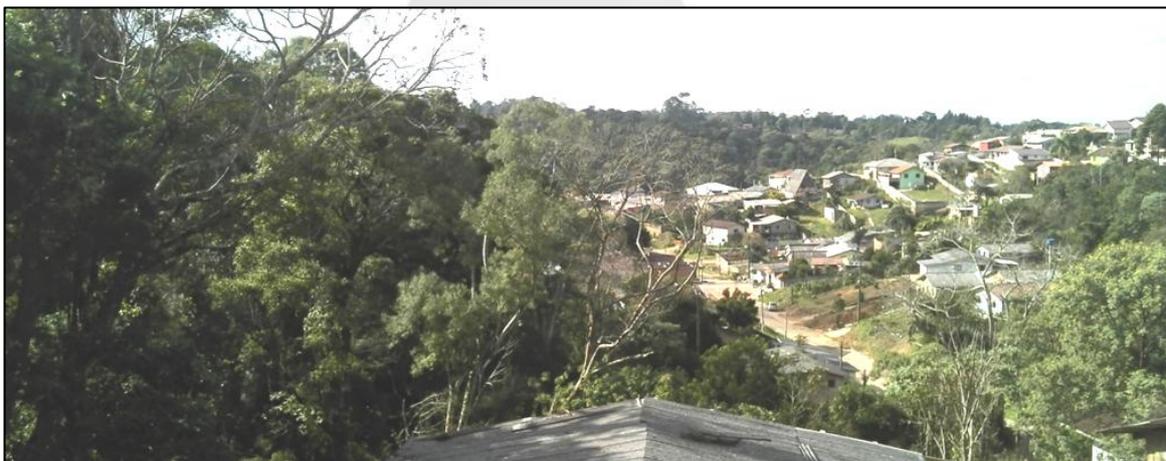

Fotografia 1. Vegetação de médio e grande porte na porção norte do setor de risco (DSC00899).

4. DRENAGEM

No interior do setor de risco avaliado não há corpos hídricos naturais. Contudo, a aproximadamente 15 m do limite leste do setor, verifica-se a existência de um curso de água (Fotografia 2) que recebe a contribuição hídrica da GAP e efluentes domésticos das residências situadas no setor avaliado.



Fotografia 2. Curso hídrico existente a leste do setor de risco (DSC00910).

5. MATERIAL INCONSOLIDADO

A área avaliada apresenta um perfil de solo raso sobre os filitos, de aproximadamente 1 m de espessura (Fotografia 3). Enquanto que sobre o dique de diabásio, verifica-se uma espessura de solo de 2 a 3 m (Fotografia 4).



Fotografia 3. Solo raso sobre os filitos. (DSC00894).



Fotografia 4. Solo espesso com matações de diabásio dispersos em sua matriz (DSC00906).

6. SUBSTRATO ROCHOSO

O SR apresenta um substrato rochoso composto por filitos (Fotografia 5) e por diques de diabásio (Fotografia 6).




Fotografia 5. Substrato geológico composto por filito no setor avaliado (DSC00895).



Fotografia 6. Diques de diabásio (DSC00904).

7. EDIFICAÇÕES

O setor avaliado apresenta construções predominantemente de médio padrão construtivo (Fotografias 7 e 8) na encosta das vertentes cujos locais são potencialmente perigosos. O setor apresenta em torno de 36 residências e estima-se que habitem aproximadamente 144 pessoas.

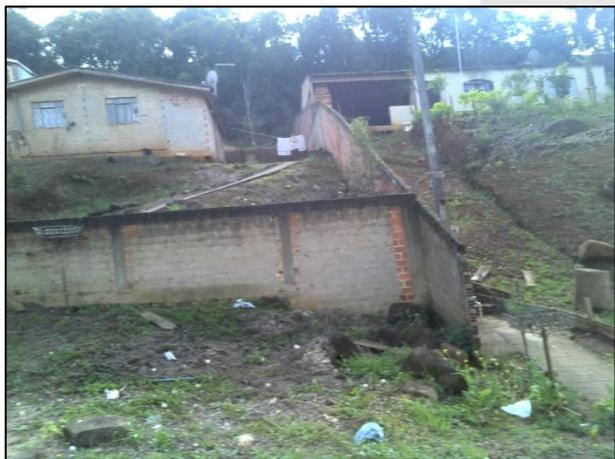

Fotografia 7: Edificações de médio padrão na encosta da porção norte do setor de risco (DSC00907).



Fotografia 8: Edificações de médio padrão na encosta da porção norte do setor de risco (DSC00908).

8. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

A localidade onde está situado o SR-47 é servida por redes de energia elétrica e abastecimento de água. As ruas são pavimentadas com asfalto e possuem galerias de água pluviais (GAP). No setor não há rede coletora de esgoto, o qual segue por ligações na GAP para o curso d'água situado a leste do setor de risco.

9. FEIÇÕES DE INSTABILIDADE

Foram verificadas feições de instabilidades no setor de risco avaliado. Essas feições estão relacionadas a cortes de solo e rocha em vertentes íngremes para a ocupação residencial (Fotografias 9, 10 e 11). Há também aterros mal compactados, que apresentam cicatrizes de movimentação (Fotografia 12).



Fotografia 9: Vertente recortada com feições de instabilidade (DSC00894).



Fotografia 10: Vertente recortada com feições de instabilidade (DSC00898).



Fotografia 11: Vertente recortada com feições de instabilidade (DSC00906).



Fotografia 12: Aterro mal compactado com cicatrizes de movimento (DSC00897).

10. HISTÓRICO DE ACIDENTES

O setor avaliado não possui histórico de acidentes.

11. AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE

A área avaliada apresenta vulnerabilidade quanto a riscos geológicos de movimentação gravitacional de massa devido às ocupações nas encostas íngremes.

12. SUBDIVISÃO DO SETOR DE RISCO

O setor avaliado possui riscos geológicos relacionados a movimentos gravitacionais de massa (MGM) (Figura 3).

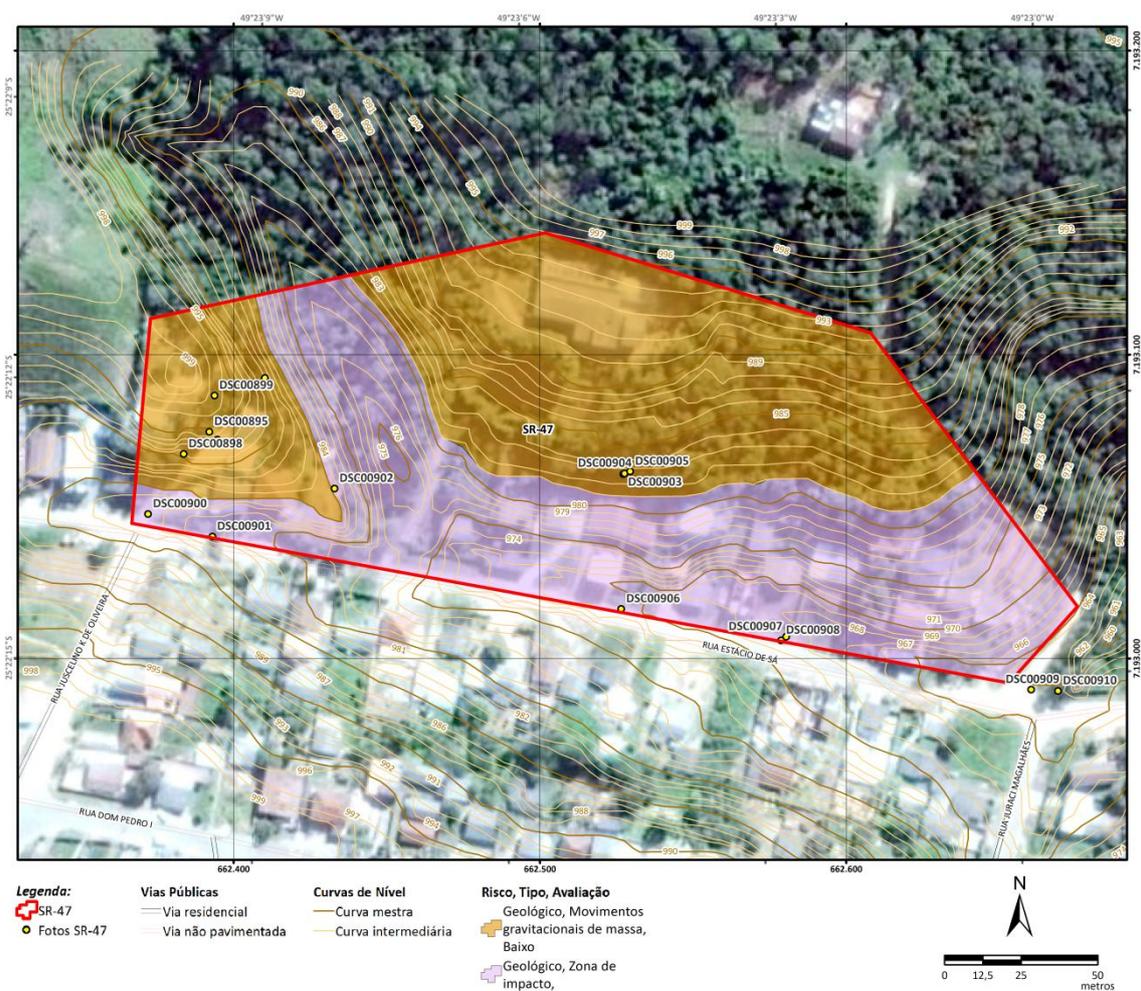


Figura 3. Subdivisão do SR-47 em função do risco geológico.

13. AVALIAÇÃO DE RISCO

A meia encosta do setor vistoriado possui risco geológico **MÉDIO** de movimento gravitacional de massa (MGM) em vertentes de alta declividade nas áreas densamente habitadas. As **Tabelas 1, 2, 3** demonstram como foi realizada a classificação de risco quanto aos parâmetros de suscetibilidade, instabilidade e vulnerabilidade dentro desta porção do setor. Em negrito a avaliação feita para cada parâmetro dentro do setor.

Tabela 1. Avaliação de suscetibilidade

Avaliação de suscetibilidade		
Feições indicativas de instabilidade no terreno	Classificação	Peso
Sem feições de instabilidade visíveis, independente das condições geológicas, geomorfológicas e geotécnicas.	Baixa	1
Feições de instabilidade incipientes e esparsas: trincas fechadas sem degraus de rejeito, pequenas quedas de solo em taludes escavados com volume insuficiente para provocar danos às edificações, terracetes de rastejo de solo, algumas árvores inclinadas.	Média	2
Feições de instabilidade abundantes e em estágio visível de evolução: trincas abertas com degraus de rejeito, deslizamentos em taludes escavados com volume suficiente para provocar danos estéticos ou estruturais em edificações, várias árvores inclinadas, ravinas e voçorocas.	Alta	3
Feições de instabilidade abundantes e em estágio avançado de evolução: escarpas e depósitos de MGM, quedas e rolamentos de blocos, deslizamentos em cortes ou encostas naturais com volume suficiente para provocar danos estruturais em edificações, edificações danificadas por movimentação do terreno, voçorocas de grande porte.	Muito alta	4

Tabela 2. Indutores de instabilidade

Avaliação de fatores indutores de instabilidade		
Qualidade da intervenção antrópica	Classificação	Peso
Intervenções reduzidas em quantidade e extensão ou com técnicas construtivas adequadas, isto é, com projetos de engenharia compatíveis com os requisitos de segurança: cortes com bancadas e aterros bem compactados, com muros de contenção.	Baixa	1
Intervenções em quantidade e extensão moderadas ou com técnicas construtivas parcialmente adequadas, isto é, improvisadas, mas visivelmente eficientes e preservadas: cortes inclinados ou a distâncias seguras das edificações, aterros compactados.	Média	2
Intervenções abundantes e de grande extensão, sem técnicas construtivas adequadas, isto é, danificadas por sobrecarga ou instabilidade do terreno, mas com impactos localizados: cortes verticais e instáveis muito próximos de edificações, entulhos (aterros executados sem seleção de material nem compactação) como suportes a edificações.	Alta	3
Intervenções abundantes, extensas ou adensadas e sem técnicas construtivas adequadas, com impactos já ocorridos ou que ameaçam edificações vizinhas: cortes verticais e instáveis em abundância, com danos em edificações, entulhos com afundamentos, erosão ou trincas ameaçando edificações.	Muito alta	4

Tabela 3. Avaliação de vulnerabilidade

Avaliação de vulnerabilidade		
Segurança de edificações e estruturas	Classificação	Peso
Edificações e estruturas de bom padrão construtivo e a distâncias seguras dos locais com instabilidade potencial.	Baixa	1
Edificações e estruturas de baixo padrão construtivo e a distâncias seguras dos locais com instabilidade potencial; ou edificações e estruturas de alto padrão construtivo em locais atingíveis pelos impactos de possíveis acidentes: zonas de ruptura do terreno, base de escarpas ou taludes instáveis, locais a jusante de matacões instáveis.	Média	2

Edificações e estruturas com danos estéticos provocados por acidentes anteriores ou em locais com instabilidade visível: trincas abertas no entorno, base de escarpas e cortes com quedas de solo ou rocha, bordas de voçorocas a menos de 3 m de distância.	Alta	3
Edificações e estruturas com danos estruturais provocados por acidentes anteriores e dentro do raio de alcance ou da zona de trânsito de acidentes do meio físico: fundos de vale, cabeceiras de drenagem, topo ou base de cortes instáveis, bordas de voçorocas.	Muito alta	4

A soma dos pesos dos parâmetros avaliados em campo definiu a classificação de risco a MGM's conforme proposto na **Tabela 4**.

Tabela 4. Avaliação de risco.

Avaliação de risco		
Soma dos pesos	Classif. De Risco	Acidentes em períodos de chuvas intensas e prolongadas
4 5	Baixo	A ocorrência de acidentes é improvável.
6 7 8	Médio	A ocorrência de acidentes, com ou sem danos, é pouco provável.
9 10 11	Alto	A ocorrência de acidentes com danos é provável.
12	Muito alto	A ocorrência de acidentes com danos é altamente provável.


14. CONCLUSÕES

A partir da topografia, associada às feições geomorfológicas e geológicas identificadas em campo (declividade, litologia, espessura de solo), foi definida a zona de impacto dos potenciais processos de movimentos gravitacionais de massa, localizada a jusante dos possíveis MGM.

A planta de situação apresentada na Figura 3 subdivide os setores com risco geológico de movimento gravitacional de massa ao longo de suas vertentes e delimita a sua zona de impacto

Contudo, conclui-se que o SR-47 apresenta evidentes feições de suscetibilidade, instabilidade e vulnerabilidade de terreno e que com base na classificação proposta o mesmo possui sua avaliação de risco a MGM como MÉDIO.


Curitiba, abril de 2018.

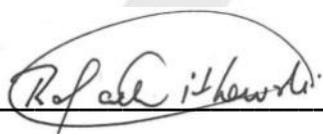

Geól. Rafael P. Witkowski (CREA-PR 132.135/D)



Geól. Diogo Ratcheski (CREA-PR 116.437/D)

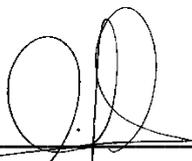

Geól. Luciano José de Lara (CREA-PR 61.963/D)

